

Sanace vybraných čestných hrobů na městském hřbitově v Novém Jičíně

Nový Jičín, parc. č. 228/3; 230/1; 239/2 v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí

Přehled opravovaných objektů a soupis prací

Leden 2020

Položka	Jméno a příjmení	Místo uložení ostatků/sekce	Stav hrobu, nutné práce	foto
1.	Willhelm Gromann	Podél levé hřbitovní zdi, hrob č. 1000034	nutnost přeložení obvodových kvádrů, doplnění prvků kovového ohrazení	
2.	Ignaz Czibulka	Podél levé hřbitovní zdi, hrob č. 1000119	Potřeba srovnání do vertikály	
3.	Richard Kloss	Podél levé hřbitovní zdi, hrob č. 1000112	Potřeba nového usazení vrchních kamenných bloků - doplnění chybějících písmen	
4.	Hugo Blum	Podél levé hřbitovní zdi, hrob č. 1000201	obnovit plechové překrytí níhrobku, spárování, očištění	
5.	Josef Prorok	"F", hrob č. 2060099	očištění a úprava pozice náhrobku i krytu, nové usazení ohrubníků	

Orientační plán hřbitova

© T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové, 2015



1.  Wilhelm Gromann			
Položka	Název	MJ	množství
1	srovnání - přeložení obvodových kvádrů, včetně repase základu	komplet	1
2	očištění povrchu kamene	komplet	1
3	lokální zpevnění kamene	komplet	1
4	obnova nápisů (černá kamenická barva) - malé litery	ks	75
5	biocidní a hydrofobní ošetření kamene	komplet	1
6	repase a nátěry kovového oplocení	komplet	2
7	zhotovení a instalace kovového oplocení	komplet	4

Zjištěný stav: Povrch kamene znečištěn, kámen povrchově lokálně narušen, odpadává tenká svrchní vrstva. Obvodový žulový rám se rozjíždí, kovové oplocení je korodované, zcela chybí 4 komplety kovového oplocení



2. Ignaz Czubulka			
Položka	Název	MJ	množství
1	srovnání - přeložení obvodových kvádrů, včetně repase základu	komplet	1
2	očištění kamene, včetně obovy struktury	komplet	1
3	ošetření, resp. zapravení kovových trnů	komplet	1
4	biocidní a hydrofobní ošetření kamene	komplet	1

Zjištěný stav: Pomník se naklání směrem dopředu. Povrch kamene znečištěn, povrchově lokálně narušen, odpadává tenká svrchní vrstva.



3. Richard Kloss			
Položka	Název	MJ	množství
1	srovnání - přeložení horních bloků kamenného překladu	komplet	1
2	očištění kamene	komplet	1
3	lokální zpevnění kamene	komplet	1
4	tmelení spár	komplet	1
5	barevné a plastické retuše	komplet	1
6	obnova nápisů (zhotovení chybějících kovových liter, instalace, povrchová úprava konzervační patinováním)	ks	55
7	Kované dveře, socha a znak - povrchová úprava konzervační patinováním	komplet	1
8	repase a nátěry kovové branky	komplet	1
9	biocidní a hydrofobní ošetření kamene	komplet	1

Zjištěný stav: Pomník se v horní části rozestupuje, dovnitř zatéká voda. Spárování chybí zcela nebo je dožilé. Povrch kamene silně znečištěn, povrchově lokálně narušen, kovové litery ve větším počtu chybí. Kovaný plot branky je korodovaný. Dveře a bronzová plastika jsou bez konzervační vrstvy.



4. Hugo Blum			
Položka	Název	MJ	množství
1	nová plechová střecha pomníku	komplet	1
2	očištění povrchu pomníku	komplet	1
3	lokální zpevnění kamene	komplet	1
4	tmelení spár	komplet	1
5	barevné a plastické retuše	komplet	1
6	biocidní a hydrofobní ošetření kamene	komplet	1

Zjištěný stav: Plechové krytí pomníku není funkční, dovnitř zatéká voda. Spárování je lokálně dožilé. Povrch kamene znečištěn, lokálně silně, povrchově lokálně narušen.



5. Josef Prorok			
Položka	Název	MJ	množství
1	srovnání - přeložení obvodových kvádrů, včetně zákrytové desky	komplet	1
2	očištění povrchu kamene	komplet	1
3	lokální zpevnění kamene	komplet	1
3	tmelení defektů kamene a spárování	komplet	1
4	obnova nápisů (černá kamenická barva)	komplet	1
5	biocidní a hydrofobní ošetření kamene	komplet	1

Zjištěný stav: Povrch kamene znečištěn, kámen povrchově lokálně narušen. Obvodový rám i zákrytová deska se rozjíždí, nápisy jsou hůře čitelné.

