

Kamenné a teracové prvky Souboru městských domů č.p. 2 a č.p. 3, Masarykovo nám., Nový Jičín




Restaurátorský záměr

I. Lokalizace památky

1. Okres: Nový Jičín
2. Obec: Nový Jičín
3. Katastrální území: k.ú. Nový Jičín – město
4. Adresa, místo: Masarykovo nám., č.p. 2-3
4. Rejstříkové číslo v ÚSKP ČR: 13053/8-3333
5. Katalogové číslo: 1000122016
6. Název památky nebo dílčí části: **Kamenné prvky Souboru městských domů č.p. 2 a č.p. 3**
7. Vlastník: Město Nový Jičín

II. Údaje o památce

1. Autor: nezjištěn
2. Datování: Dva řadové dvoupatrové domy renesančního původu s pozdně barokními fasádami nad otevřeným loubím, v interiéru radikálně upravené a dispozičně spojené v jeden celek na přelomu 20. a 30. let 20. století.
3. Materiál: teraco, mramor
4. Předchozí známé restaurátorské zásahy: v minulosti opravováno, podrobnosti nejsou zjištěny

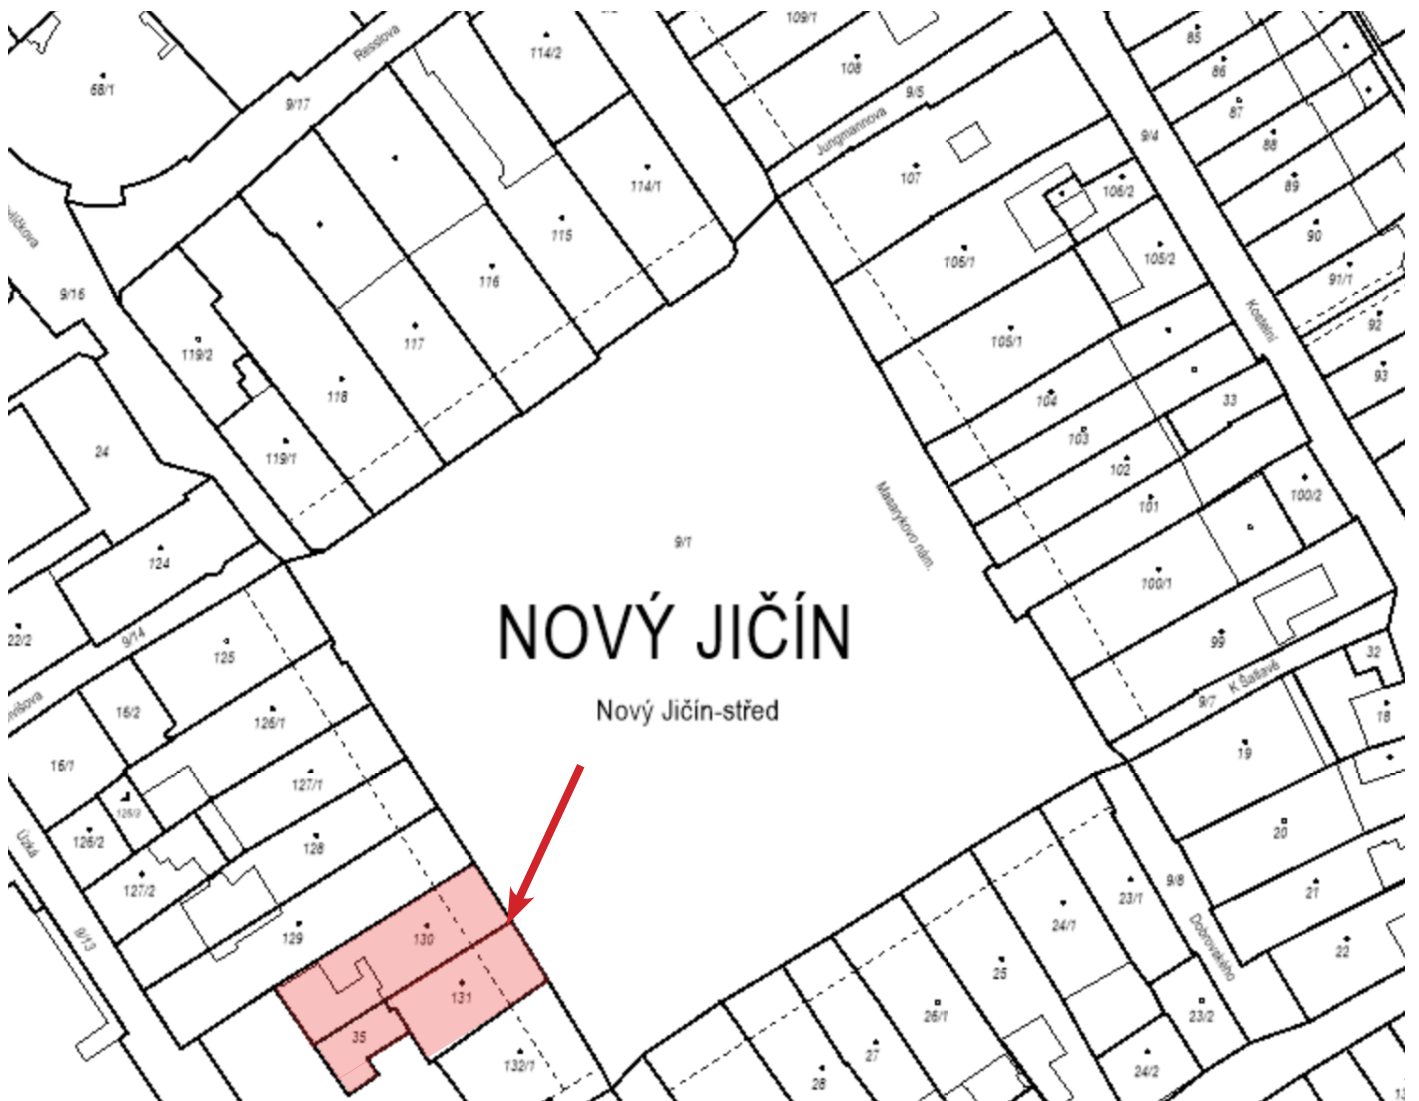

III. Popis památky

Dva řadové dvoupatrové domy renesančního původu s pozdně barokními fasádami nad otevřeným loubím, v interiéru radikálně upravené a dispozičně spojené v jeden celek na přelomu 20. a 30. let 20. století.

Parter výkladců a vstupy do interiéru domů jsou obloženy, resp. zhotoveny z původního teraca, klasického složení portlandský cement – kamenná drť černá a kamenná drť bílá. Jedná se o velmi kvalitní, kamenicky opracované teraco. Plochy teraca jsou opracovány pemrlováním. Hrany jsou ozdobeny klasickými žlábký, tzv. šanýrem.



IV. Dochovaný stav památky, popis poškození

Teracové prvky ostění dveří, výkladců, říms a opěrných pilířů se dochovaly v různém stupni znečištění a poškození. Povrch je celoplošně znečištěný tmavými prachovými depozity, ve spodních partiích zbytky různých tekutin, od lepklavých nápojů až po dusičnanové skvrny po degradaci moči. Lokálně je povrch znečištěn graffiti. V ploše teraca jsou patrné sítě prasklin a trhlin. Profílance říms a hrany jsou lokálně mechanicky poškozené. V minulosti byly tyto defekty opravovány tmely i reprofilačními maltami nevhodného složení, struktury a barevnosti. V jednom úseku byl chybějící kus teraca nahrazen prostou zadržkou.

V. Návrh restaurátorského postupu

Na základě vyhodnocení vizuálního ohledání památky a po zhodnocení současného stavu díla navrhujeme provést restaurátorský zásah, který je v souladu se záměrem vlastníka zlepšit vzhled a technický stav památky, dle následujícího postupu:

Povrch teraca bude očištěn aplikací odstraňovače graffiti, následně celoplošně omyt neutrálním detergentem společně s oplachem parním čističem s regulovaným tlakem.

Praskliny v plochách teraca budou zainjektovány probarvenou injektážní lepidlovou a výplňovou směsí Ledan TA1. Starší vysprávkky budou odstraněny. Velké chybějící části budou opraveny – zhotoveny nově z teraca. Drobné defekty budou opraveny tmelem K tmelení a doplňování chybějících detailů bude použita minerální směs určená k reprofilaci plastických prvků betonu, resp. teraca. Tmely budou následně barevně a tvarově vyretušovány.

Po dokončení bude povrch teraca ošetřen ochranným antigraffiti a hydrofobním nátěrem.

Veškeré práce budou zdokumentovány a pracovní postup bude popsán v závěrečné restaurátorské zprávě.

VI. Navrhované materiály a technologie

Čištění:	AGE odstraňovač graffiti, Clean SL - neutrální detergent (fa Remmers)
Zpevnění:	KSE 100, KSE 300 E, KSE 500 E (fa Remmers),
Injektáž prasklin:	Ledan TA1
Reprofilace tvarů:	tradiční teraco, restaurátorský tmel Betofix (fa Remmers), anorganické pigmenty,
Barevné retuše:	Paraloid B 72 (roztok v toluenu a lihu, 5 %), anorganické pigmenty Bayferrox a Kremer
Závěrečná povrchová úprava:	hydrofobizační roztok na bázi oligomerních siloxanů (Remmers).

v Dubové 30. 5. 2024

MgA. Tomáš Skalík

FOTODOKUMENTACE



Obr. 1-2: Dochovaný stav památky



Obr. 3 - 4 Dochovaný stav památky



Obr. 5-8: Dochovaný stav památky



Obr. 9 - 10 Dochovaný stav



Obr. 11-14: Dochovaný stav památky



Obr. 15 - 16 Dochovaný stav