

Kamenné a teracové prvky Souboru městských domů č.p. 4 a č.p. 5, Masarykovo nám., Nový Jičín




Restaurátorský záměr

I. Lokalizace památky

1. Okres: Nový Jičín
2. Obec: Nový Jičín
3. Katastrální území: k.ú. Nový Jičín – město
4. Adresa, místo: Masarykovo nám., č.p. 4-5
4. Rejstříkové číslo v ÚSKP ČR: 13054/8-3334
5. Katalogové číslo: 1000122017
6. Název památky nebo dílčí části: **Kamenné prvky Souboru městských domů č.p. 4 a č.p. 5**
7. Vlastník: Město Nový Jičín

II. Údaje o památce

1. Autor: nezjištěn
2. Datování: Původně dva řadové domy s renesančním jádrem vystavěným na gotických sklepech, spojené na konci 18. st., adaptované v 80. l. 19. st. a v 1. třetině 20. st. Dvoupatrové průčelí otevřené loubím má po úpravě z r. 1912 eklektický charakter.
3. Materiál: teraco, mramor
4. Předchozí známé restaurátorské zásahy: v minulosti opravováno, podrobnosti nejsou zjištěny

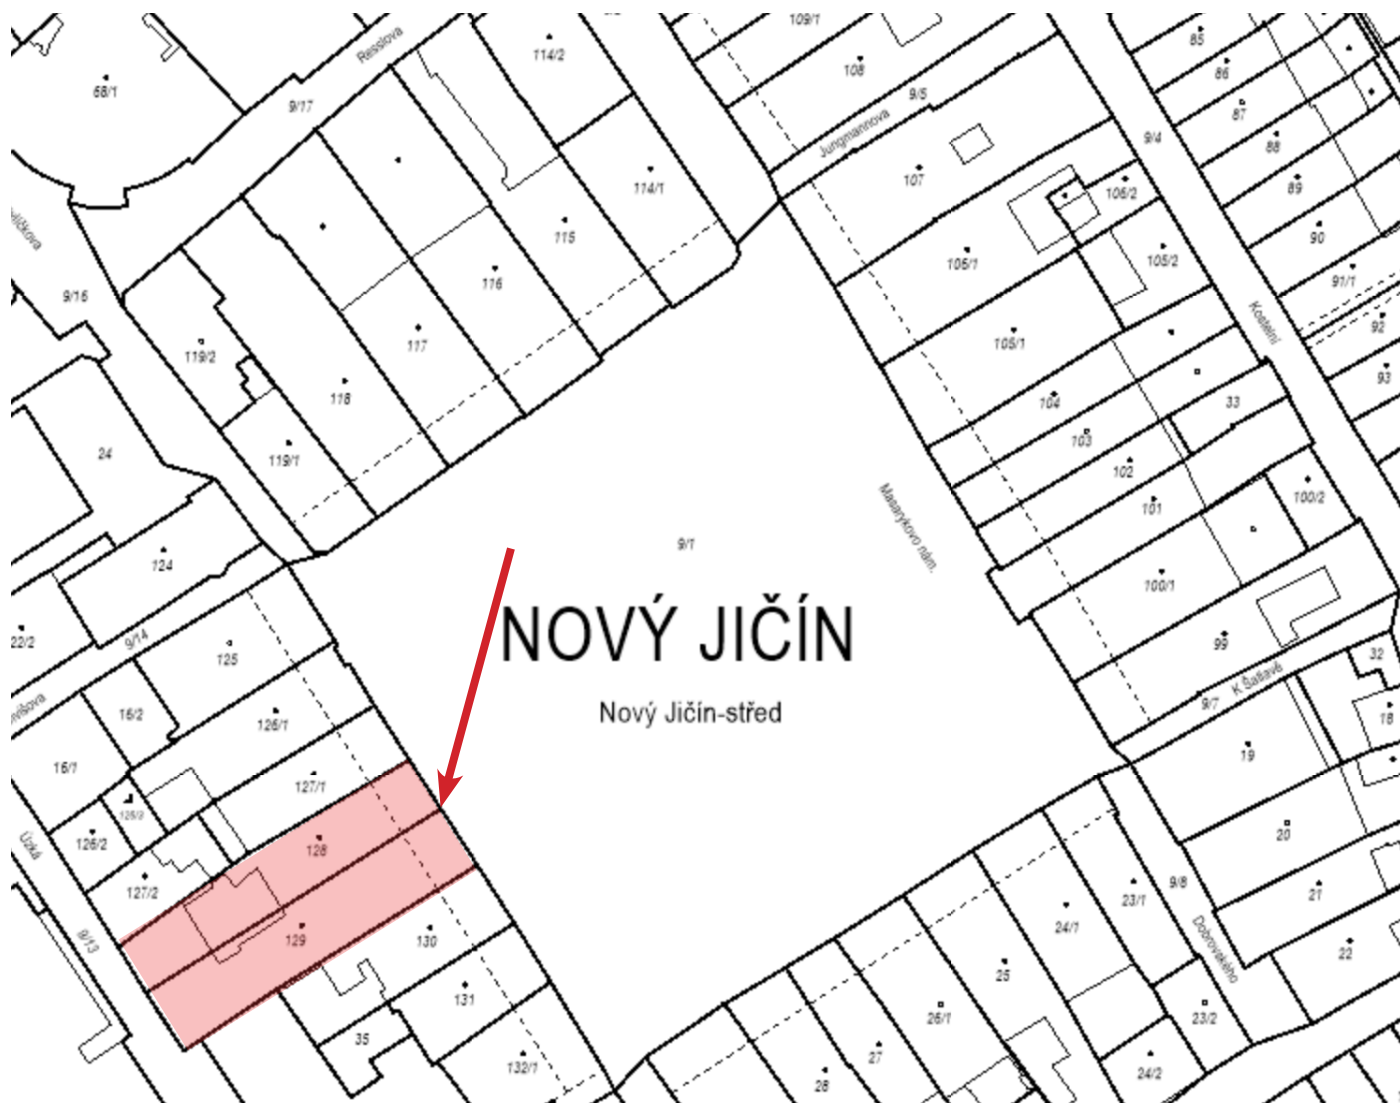

III. Popis památky

Původně dva řadové domy s renesančním jádrem vystavěným na gotických sklepech, spojené na konci 18. st., adaptované v 80. l. 19. st. a v 1. třetině 20. st. Dvoupatrové průčelí otevřené loubím má po úpravě z r. 1912 eklektický charakter.

Spodní část-sokly pilířů oblouků podloubí jsou zhotoveny z původního teraca, klasického složení portlandský cement – kamenná drť černá a kamenná drť bílá. Jedná se o velmi kvalitní, kamenicky opracované teraco. Plochy teraca jsou opracovány pemrlováním. Hrany jsou ozdobeny klasickými žlábkami, tzv. šanýrem.

Parter výkladců a vstupy do interiéru domů jsou obloženy, resp. zhotoveny ze supíkovického mramoru zpracovaného do tenké deskoviny s hladkým, původně leštěným povrchem.



IV. Dochovaný stav památky, popis poškození

Kamenné prvky

Mramorové obklady vstupů do domů a výkladců se dochovaly v různém stupni znečištění a poškození. Povrch je celoplošně znečištěný tmavými prachovými depozity, ve spodních partiích zbytky různých tekutin, od nápojů až po dusičnanové skvrny po degradaci moči. Lokálně je povrch znečištěn graffiti. Několik mramorových desek je prasklých a promáčknutých. Hrany desek jsou lokálně mechanicky poškozené.

Teracové prvky

Teracové obklady opěrných pilířů se dochovaly v různém stupni znečištění a poškození. Povrch je celoplošně znečištěný tmavými prachovými depozity, ve spodních partiích zbytky různých tekutin, od lepkavých nápojů až po dusičnanové skvrny po degradaci moči. Lokálně je povrch znečištěn graffiti. V ploše teraca jsou patrné sítě prasklin a trhlin. Profilace říms a hrany jsou lokálně mechanicky poškozené. V minulosti byly tyto defekty opravovány tmely i reprofilačními maltami nevhodného složení, struktury a barevnosti. V několika úsecích byl chybějící kus teraca nahrazen prostou betonáží.

V. Návrh restaurátorského postupu

Na základě vyhodnocení vizuálního ohledání památky a po zhodnocení současného stavu díla navrhujeme provést restaurátorský zásah, který je v souladu se záměrem vlastníka zlepšit vzhled a technický stav památky, dle následujícího postupu:

Kamenné prvky

Povrch kamene bude očištěn aplikací odstraňovače graffiti, následně celoplošně omyt neutrálním detergentem společně s oplachem parním čističem s regulovaným tlakem.

Prasklé mramorové desky budou vyjmuty, slepeny a vráceny zpět na původní místo. Pokud to nebude technicky možné, budou nahrazeny novými kopiemi zhotovenými ze shodného materiálu.

Drobné defekty budou opraveny tmelem. K tmelení a doplňování chybějících detailů bude použita minerální směs určená k reprofilaci plastických prvků mramoru. Tmely budou následně barevně a tvarově vyretušovány.

Teracové prvky

Povrch teraca bude očištěn aplikací odstraňovače graffiti, následně celoplošně omyt neutrálním detergentem společně s oplachem parním čističem s regulovaným tlakem.

Praskliny v plochách teraca budou zainjektovány probarvenou injektážní lepidlovou a výplňovou směsí Ledan TA1. Starší vysprávkky budou odstraněny. Velké chybějící části budou opraveny – zhotoveny nově z teraca.

Drobné defekty budou opraveny tmelem. K tmelení a doplňování chybějících detailů bude použita minerální směs určená k reprofilaci plastických prvků betonu, resp. teraca. Tmely budou následně barevně a tvarově vyretušovány.

Po dokončení bude povrch teraca ošetřen ochranným antigraffiti a hydrofobním nátěrem.

Veškeré práce budou zdokumentovány a pracovní postup bude popsán v závěrečné restaurátorské zprávě.

VI. Navrhované materiály a technologie

Čištění: AGE odstraňovač graffiti, Clean SL - neutrální detergent (fa Remmers)
Injektáž prasklin: Ledan TA1
Reprofilace tvarů: tradiční teraco, restaurátorský tmel Betofix, Restaurátorský tmel RM pro (fa Remmers), anorganické pigmenty Bayferrox a Kremer
Barevné retuše: Paraloid B 72 (roztok v toluenu a lihu, 5 %), anorganické pigmenty Bayferrox a Kremer
Závěrečná povrchová úprava: hydrofobizační roztok na bázi oligomerních siloxanů (Remmers).

v Dubové 30. 5. 2024

MgA. Tomáš Skalík

FOTODOKUMENTACE



Obr. 1-2: Dochovaný stav památky



Obr. 3 - 4 Dochovaný stav památky



Obr. 5-8: Dochovaný stav památky



Obr. 9 - 10 Dochovaný stav



Obr. 11-14: Dochovaný stav památky




Obr. 15 - 16 Dochovaný stav



Obr. 17 - 18 Dochovaný stav



Obr. 19 - 20 Dochovaný stav

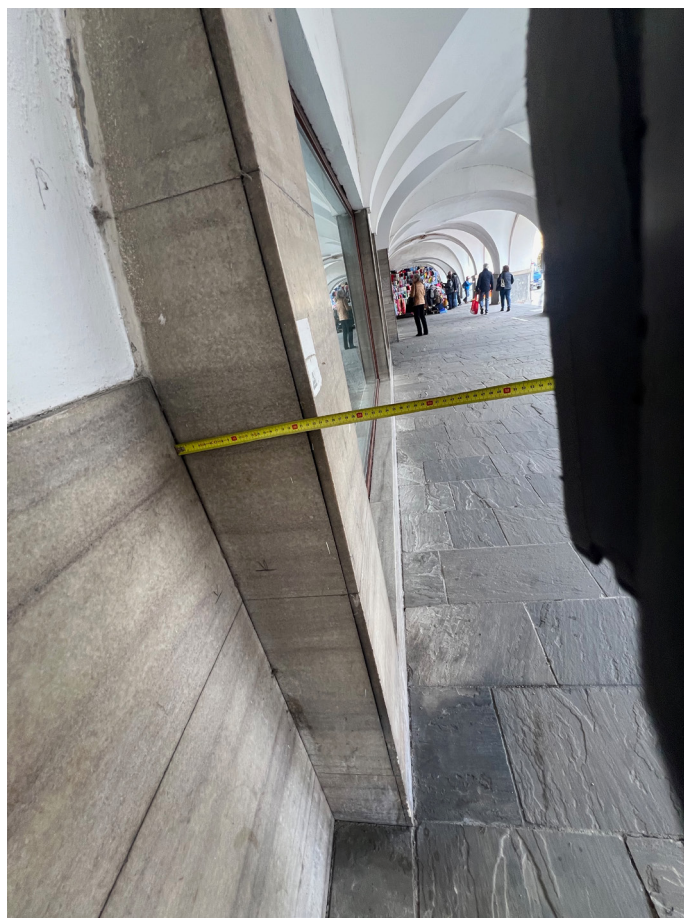

Obr. 21-23: Dochovaný stav památky



Obr. 24-25: Dochovaný stav památky