






Sanace vybraných čestných hrobů na městském hřbitově v Novém Jičíně

Nový Jičín, parc. č. 228/3; 230/1; 239/2 v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí

Přehled opravovaných objektů a soupis prací

březen 2020

Položka	Jméno a příjmení	Místo uložení ostatků/sekce	Fotografie
1.	Willhelm Gromann	Podél levé hřbitovní zdi, hrob č. 1000034	
2.	Ignaz Czibulka	Podél levé hřbitovní zdi, hrob č. 1000119	
3.	Richard Kloss	Podél levé hřbitovní zdi, hrob č. 1000112	
4.	Hugo Blum	Podél levé hřbitovní zdi, hrob č. 1000201	
5.	Josef Prorok	"F", hrob č. 2060099	

Orientační plán hřbitova

© T. MAFR, spol. s r.o. Hradec Králové, 2015



1. Willhelm Gromann			
Položka	Název	MJ	množství
1	srovnání - přeložení obvodových kvádrů, včetně repase základu	komplet	1
2	očištění povrchu kamene	komplet	1
3	lokální zpevnění kamene	komplet	1
4	obnova nápisů (černá kamenická barva) - malé litery	ks	75
5	biocidní a hydrofobní ošetření kamene	komplet	1
6	repase a nátěry kovového oplocení	komplet	2
7	zhotovení a instalace kovového oplocení	ks	4
8	zhotovení chybějícího žulového sloupku (kopie), zhotovení kopie lité ozdoby uchycení řetězu, zhotovení řetězu, osazení dvou žulových sloupků na nerezové čepy	komplet	1

Zjištěný stav: Povrch kamene nutno očistit, povrchové lokální narušení zpevnit, odpadává tenká svrchní vrstva. Obvodový žulový rám se rozjíždí, nutno přeložit, včetně repase základu. Stávající kovové oplocení je korodované, nutno provést repase a nátěry, zcela chybí 4 komplety kovového oplocení (2x 205 cm, 2x 220 cm). Původně byly žulové sloupky dva rozmístěny blíže ke stranám, nutno zhotovit kopii jednoho sloupku. V prostřední části byl mezi sloupky řetěz uchycen na lité ozdoby. Nutno zhotovit řetěz a doplnit 1 ks uchycení řetězu.






Hrob č. 1 W. Gromann – celkový pohled


Stávající kovové oplocení 205 cm





chybějící zábradlí
cca 205 cm

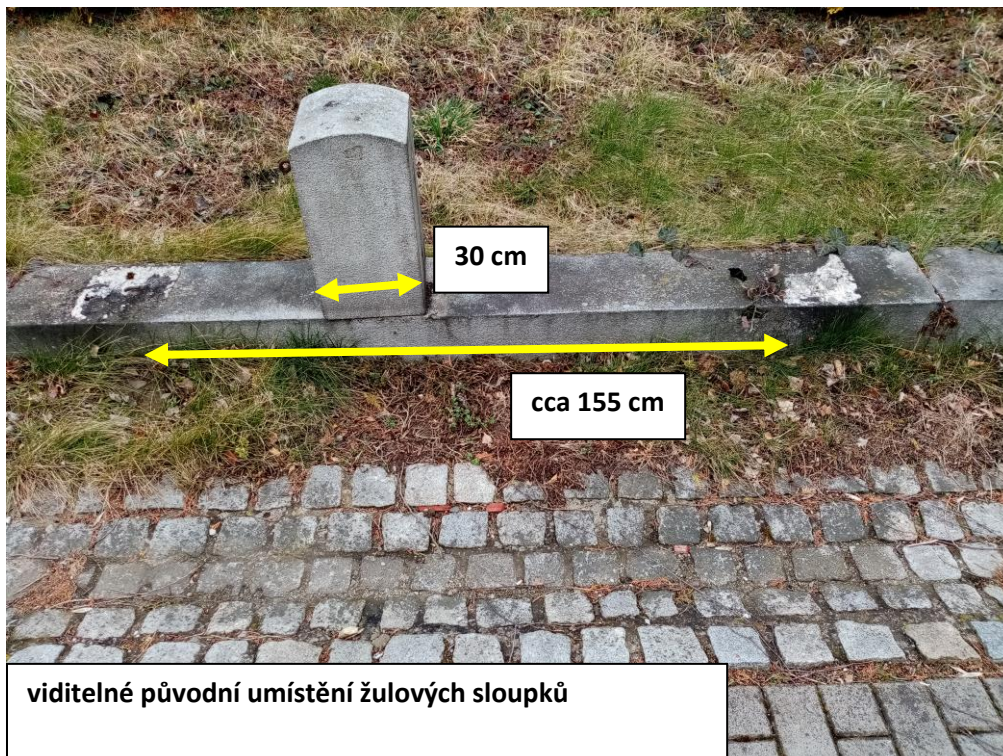

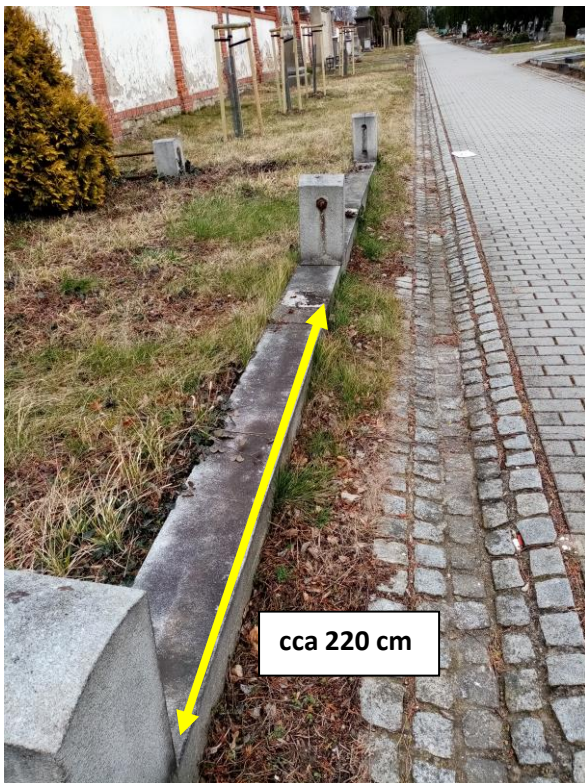

cca 220 cm

2. Egnaz Czibulka

Položka	Název	MJ	množství
1	srovnání - přeložení obvodových kvádrů, včetně repase základu	komplet	1
2	demontáž žulového bloku a sloupků, vybudování obvodového armovaného betonového věnce pro zajištění statiky bloku, zpětné osazení monolitu a dvou sloupků	komplet	1
3	očištění kamene, včetně obovy struktury	komplet	1
4	zapravení kovových trnů	komplet	1
5	biocidní a hydrofobní ošetření kamene	komplet	1


Zjištěný stav:

Hlavní část pomníku žulový blok (cca 1,1 m³) se naklání směrem dopředu - nutno demontovat monolit a postranní sloupky, vybudovat obvodový armovaný betonový věnec pro zajištění statiky žulového bloku a zpětně osadit žulový monolit a dva postranní sloupky. Povrch kamene znečištěn, povrchově lokálně narušen, odpadává tenká svrchní vrstva - nutno očistit a obnovit strukturu. Dále nutno přerovnat obvodové kvádry vč. repase základu.





Hrob č. 2 – I. Czibulka – celkový pohled

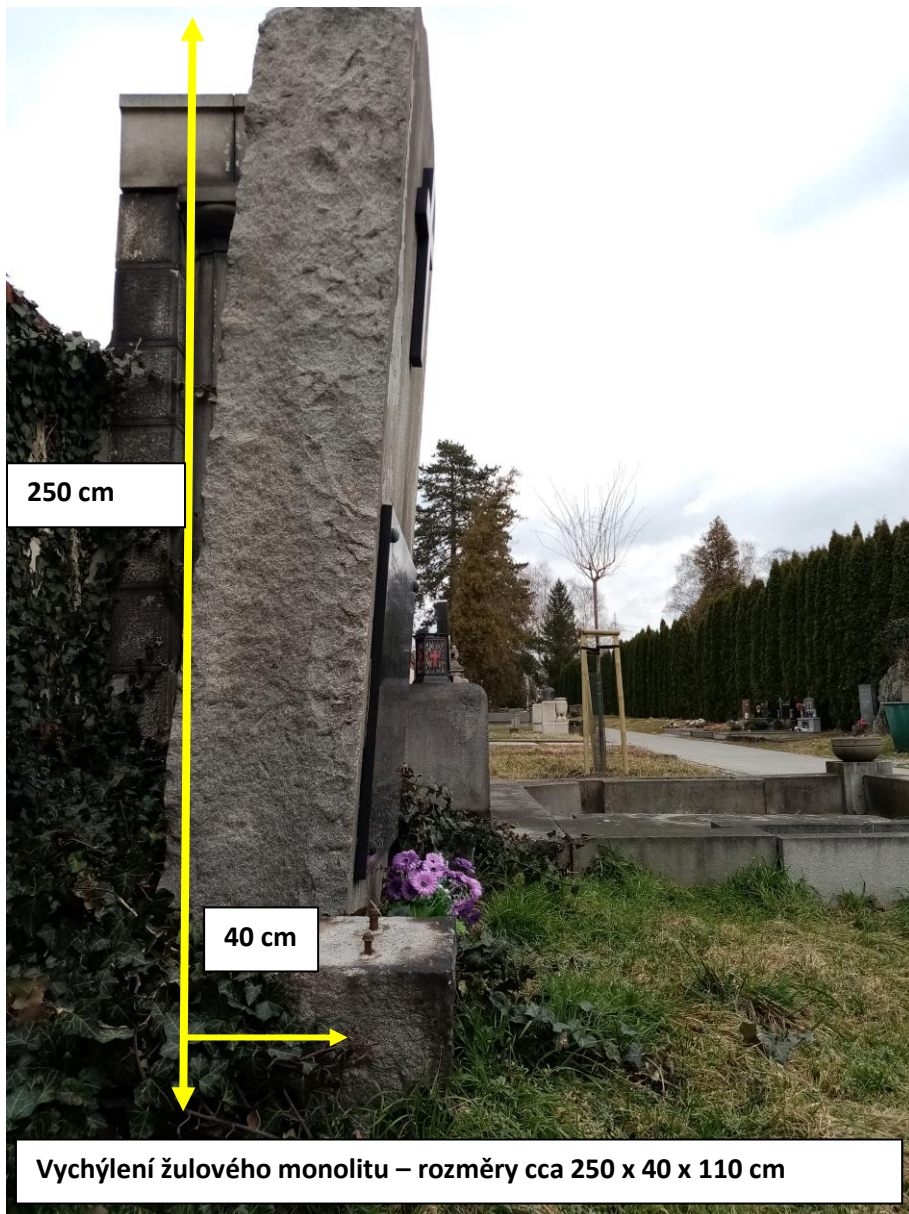

250 cm

40 cm

Vychýlení žulového monolitu – rozměry cca 250 x 40 x 110 cm



Vychýlení obvodových kvádrů



Postranní sloupky s kovovými trny



3. Richard Kloss			
Položka	Název	MJ	množství
1	srovnání - přeložení horních bloků kamenného překladu	komplet	1
2	kompletní demontáž spodní vodorovné architektury památníku (obvodové bloky, kamenná dlažba), zhotovení nového betonového základu, zhotovení pískového lože pod dlažbu, zpětné osazení architektury	komplet	1
3	očištění kamene	komplet	1
4	lokální zpevnění kamene	komplet	1
5	tmelení spár	komplet	1
6	barevné a plastické retuše	komplet	1
7	obnova nápisů (zhotovení chybějících kovových liter, instalace, povrchová úprava konzervační patinováním)	ks	55
8	Kované dveře, socha a znak - povrchová úprava konzervace, patinování	komplet	1
9	repase a nátěry kovové branky	komplet	1
10	biocidní a hydrofobní ošetření kamene	komplet	1
11	zhotovení kopie chybějící vázy, osazení vázy na nerezový čep	komplet	1

Zjištěný stav: Pomník se v horní části rozestupuje, dovnitř zatéká voda. Spárování chybí zcela nebo je dožilé. Nutno přeložit horní bloky kamenného překladu. Nutno demontovat spodní část hrobky - vodorovnou, zhotovit betonový základ a zpětně usadit obvodou část. Nutno přeskládat kamennou dlažbu, zhotovit pod ní pískové lože. Povrch kamene silně znečištěn, povrchově lokálně narušen nutno provést očištění a lokální zpevnění. Kovové litery ve větším počtu chybí - nutno doplnit. Kovaný plot branky je korodovaný - nutno provést repasi a nátěr. Dveře a bronzová plastika jsou bez konzervační vrstvy - nutno provést úpravu. Nutno zhotovit kopii chybějící kamennou vázu dle dochovaného vzoru, osadit vázy na nerezové čepy.



Hrob č. 3 R. Kloss – celkový pohled





Rozestupující se horní bloky kamenného překladu



Chybějící kovové litery



Obvodové bloky spodní části hrobky



Obvodové bloky spodní části hrobky

Obvodové bloky spodní části hrobky



dlažba spodní části hrobky





dlažba spodní části hrobky



kovová branka v přední části

4. Hugo Blum

Položka	Název	MJ	množství
1	nová plechová střecha pomníku	komplet	1
2	očištění povrchu pomníku	komplet	1
3	lokální zpevnění povrchu	komplet	1
4	injektáž trhlin, tmelení spár	komplet	1
5	barevné a plastické retuše	komplet	1
6	biocidní a hydrofobní ošetření kamene	komplet	1

Zjištěný stav: Plechové krytí pomníku není funkční, dovnitř zatéká voda - nutno zhotovit novou plechovou střechu pomníku. Povrch pomníku je znečištěn, lokálně silně, povrchově lokálně narušen - nutno vyplnit trhliny, provést barevné a plastické retuše.



Hrob č. 4 – H. Blum – celkový pohled



stávající střecha pomníku






potřeba očištění povrchu hrobky, lokální zpevnění kamene, injektáž trhlin, barevných a plastických retuší





zachovalá kamenná váza – nutno zhotovit kopii

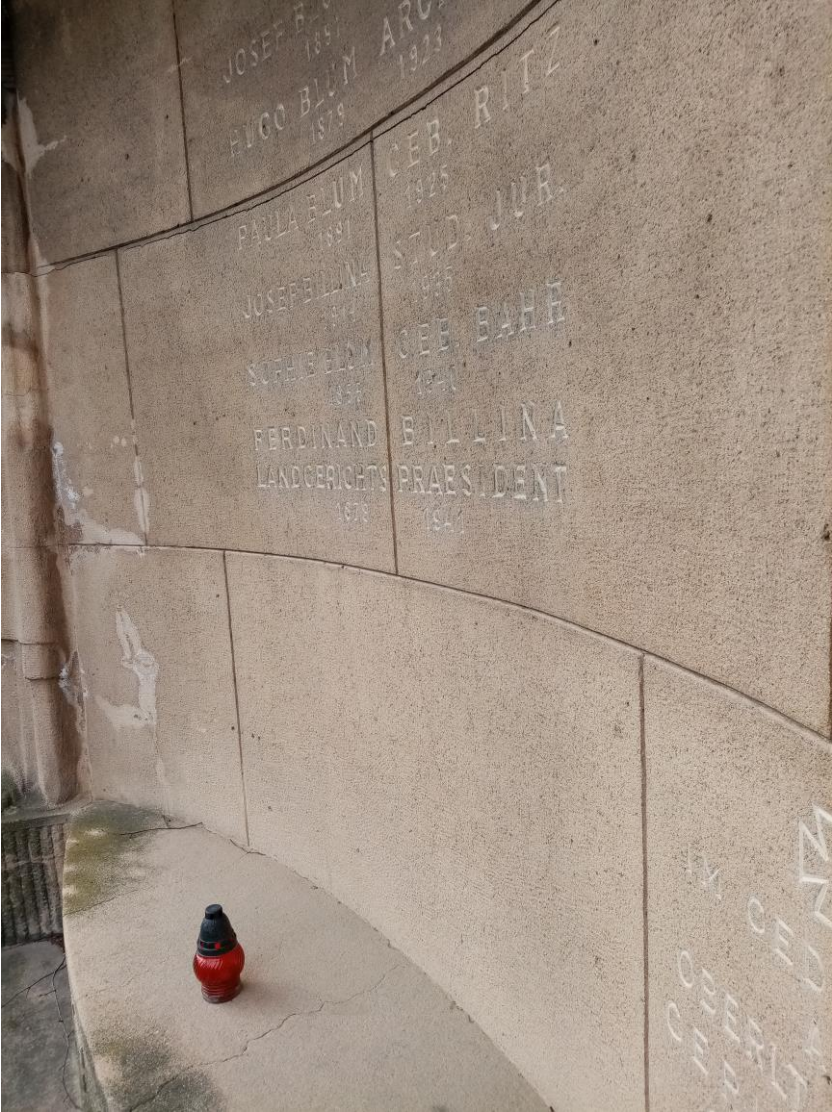



5. Josef Prorok			
Položka	Název	MJ	množství
1	srovnání - přeložení obvodových kvádrů, včetně zákrytové desky	komplet	1
2	očištění povrchu kamene	komplet	1
3	lokální zpevnění kamene	komplet	1
4	tmelení defektů kamene a spárování	komplet	1
5	obnova nápisů (černá kamenická barva)	komplet	1
6	biocidní a hydrofobní ošetření kamene	komplet	1

Zjištěný stav: Povrch kamene znečištěn, kámen povrchově lokálně narušen - nutno provést sanaci, očištění, lokální zpevnění a tmelení defektů kamene a spárování. Obvodový rám i zákrytová deska se rozjíždí - nutno přerovnat. Nápisy nutno doplnit černou kamenickou barvou.



Hrob č. 5 – J. Prorok – celkový pohled



propadlé obvodové kvádry



potřeba ošetření kamene a obnova nápisů





potřeba ošetření kamene a obnova nápisů